#### W060**の特長**

この時計は時刻・カレンダー表示と ストップウオッチ表示の二通りの機 能を備えています。

ストップウオッチは、30分まで 1/100秒単位、30分以降は1秒単 位で計測できる24時間計です。 時刻表示は時、分、秒、曜で、ボ タンを押すと月、日、曜を表示し ます。

#### 製品仕様

- 1. 水晶振動数・・・・32,768Hz (Hz = 1秒間の振動数)
- 2 . 精度 · · · · · · · · 平均月差 ± 45秒
- (気温25 ±3 において) 3 . 作動温度範囲·· - 5 ~ + 50
- 使用温度範囲・・0 ~ +50
- 4 . 表示内容

主な表示	時	分	秒	1 <sub>400</sub> 秒	月	日	曜	AM	РМ
時刻・カレンダー表示									
ストップウオッチ表示									


印はボタン Bを押している間だけ表示します。

AM、PMは12時間制のときに表示します。


- 5.表示体・・・・・・FE(電界効果)型ネマチック液晶 6.使用電池·····小型酸化銀電池 SB-B9 1個
- 7.電子回路······C-MOS-LSI 1個
- 上記の製品仕様は改良のため予告なく、変更することがあります。


# 月・日の入れ換え

時刻表示のとき、ボタンBを押した ままの状態 (カレンダー表示)で、 ボタンCを1回押すごとに交互に変 わります。

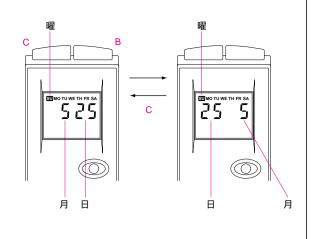

# 表示の切り換え

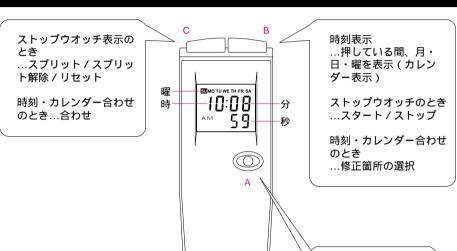

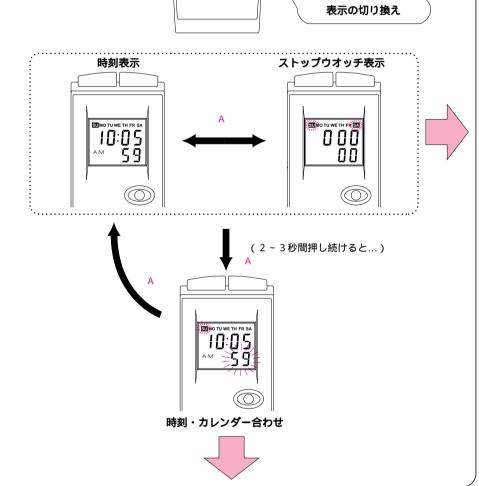

### 時刻・カレンダーの合わせかた (時刻合わせは、電話の時報サービスTEL.117が便利です)

ボタンAを2~3秒間押し続けてください。 時刻・カレンダー合わせマーク と 秒 が 点滅します。

時刻・カレンダー合わせマーク



時報に合わせてボタンCを押すと、00秒に合い

ます。 秒が30~59秒のときボタン C を押すと分が 1 分くり上

がって00秒に合います。 ボタン B を 1 回押すごとに次の順序で点滅する ところ(合わせるところ)が変わります。




合わせたいところを点滅させたあと、ボタンC を1回押すごとに1つずつ進みます。 (押し続けると早く進みます。) 時を合わせるとき、午前(A) 午後(P)に注意してく

合わせ終わりましたら、ボタン A を押して時刻 表示にもどしてください。

### 12-24時間制の切り換え

時刻表示のとき、ボタン B を押した ままの状態で、ボタンAを1回押し てはなすと、12時間制と24時間制の 切り換えが交互に変わります。

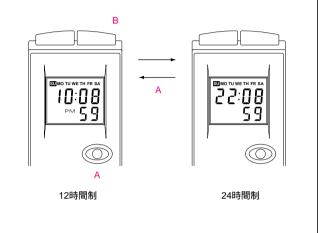

(1位ゴール)


1位タイム表示

(2位ゴール) スプリット ストップ スプリット リセット

2 位タイム表示

## ストップウオッチの使いかた

このストップウオッチは24時間計で、初めの30 分間は1/100秒の計測ができます。

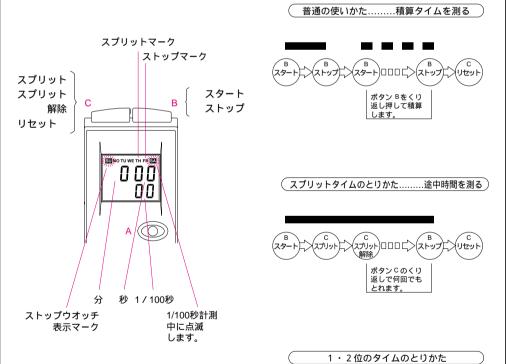

#### 使いかた

ボタン A を押して、ストップウオッチ表示にし てください。(ストップウオッチマークが点滅 します。)

使う前に00秒(リセット)にもどしてください。

ストップマークが点滅しているときは、ボタンCを押して、 スプリットマークが点滅しているときは、ボタン B を押し、 さらにボタンCを2回押してください。

> ストップウオッチを正しく使用していただくために、ボタンCを1秒以上押 し続けないでください。「時刻表示」または「時刻・カレンダー合わせ」へ 切り換わることがあります。

この場合、スプリットタイムは計測できませんが、再び表示を切り換えれ ばストップウオッチは正しく計測を続けています。